

Type 8098 FLOWave S

Durchflussmesser
Flowmeter
Débitmètre



Quickstart

English Deutsch Français

We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.

© Bürkert Werke GmbH & Co. KG, 2019–2022

Operating Instructions 2205/05_EU-ML_00815331 / Original EN

1	CONCERNANT LE PRÉSENT MANUEL	4	7	MONTAGE	19
1.1	Symboles.....	4	7.1	Consignes de sécurité.....	19
1.2	Définition des termes.....	5	7.2	Travaux préparatoires.....	20
2	UTILISATION CONFORME	5	7.3	Recommandations pour l'installation dans la conduite.....	21
2.1	Appareils avec certification ATEX / IECEx.....	6	7.4	Installer l'appareil sur la conduite.....	23
3	CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES	6	8	INSTALLATION ÉLECTRIQUE	24
4	INDICATIONS GÉNÉRALES	8	8.1	Consignes de sécurité.....	24
4.1	Adresse.....	8	8.2	Conditions pour l'installation électrique.....	25
4.2	Garantie légale.....	8	8.3	Documentation supplémentaire.....	25
4.3	Informations sur Internet.....	8	8.4	Connecter l'appareil.....	25
5	STRUCTURE	8	8.5	Brancher la terre de protection.....	28
6	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	9	9	MISE EN SERVICE	28
6.1	Conditions d'exploitation.....	9	9.1	Consignes de sécurité.....	28
6.2	Conformité.....	9	9.2	Régler l'appareil avec Bürkert Communicator.....	28
6.3	Normes et directives.....	9	9.3	büS.....	29
6.4	Certification EHEDG.....	10	10	ÉLÉMENTS D'AFFICHAGE	29
6.5	Étiquettes d'identification, étiquettes autocollantes..	11	10.1	Indicateur de l'état.....	29
6.6	Étiquettes d'identification au laser.....	12	10.2	Mode NAMUR.....	29
6.7	Marquage de certification.....	12	11	MAINTENANCE ET DÉPANNAGE	31
6.8	Marquage du Unique Serial Number (USN).....	12	11.1	Consignes de sécurité.....	31
6.9	Informations relatives au liquide.....	13	11.2	Informations pour le renvoi de l'appareil au fabricant.....	31
6.10	Informations relatives à la mesure.....	14	11.3	Nettoyage des surfaces externes de l'appareil.....	31
6.11	Caractéristiques électriques.....	16	11.4	Nettoyage en place (CIP) de l'appareil.....	32
6.12	Caractéristiques mécaniques.....	18	11.5	Stérilisation en place (SIP) de l'appareil.....	33
			11.6	Dépannage.....	33
			12	ACCESSOIRES	33
			12.1	Logiciel de communication.....	34

1 CONCERNANT LE PRÉSENT MANUEL

Le Quickstart contient les informations les plus importantes sur l'appareil.

→ Ce manuel d'utilisation doit être conservé sur site à portée de main.



Informations importantes pour la sécurité.

- ▶ Lire attentivement le présent manuel d'utilisation.
- ▶ Respecter en particulier les consignes de sécurité, l'utilisation conforme et les conditions de service.
- ▶ Les personnes exécutant des travaux sur l'appareil doivent lire et comprendre le présent manuel d'utilisation.



Le manuel d'utilisation est disponible sur le site Internet , à l'adresse :

country.burkert.com

1.1 Symboles



DANGER !

Met en garde contre un danger imminent.

- ▶ Le non-respect entraîne la mort ou de graves blessures.



AVERTISSEMENT !

Met en garde contre une situation potentiellement dangereuse.

- ▶ Le non-respect peut entraîner la mort ou de graves blessures.



ATTENTION !

Met en garde contre un risque potentiel.

- ▶ Le non-respect peut entraîner des blessures moyennes ou légères.

REMARQUE !

Met en garde contre des dommages matériels.

- ▶ Le non-respect peut endommager l'appareil ou l'installation.



Désigne des informations complémentaires importantes, des conseils et des recommandations.



Renvoie à des informations dans la présente instruction ou dans d'autres documentations

- ▶ Identifie une consigne pour éviter un danger.
- identifie une opération que vous devez effectuer.
- ✓ Identifie un résultat.

1.2 Définition des termes

Dans le présent manuel d'utilisation, le terme « appareil » désigne le type d'appareil suivants : débitmètre type 8098 FLOWave S.

Le terme « büS » utilisé dans ce manuel désigne le bus de communication développé par Bürkert et basé sur le protocole CANopen.

2 UTILISATION CONFORME

Le débitmètre type 8098 FLOWave S utilise le principe de mesure d'ondes acoustiques de surface SAW (Surface Acoustic Wave) et est destiné à mesurer le débit de liquides qui présentent toutes les caractéristiques suivantes :

- liquides propres
 - liquides non émulsifiés (liquides homogènes)
 - liquides exempts de bulles d'air
 - liquides exempts de bulles de gaz
 - liquides exempts de particules solides
- ▶ L'appareil doit être utilisé uniquement de manière conforme. L'utilisation non conforme de l'appareil peut présenter des dangers pour les personnes, les installations proches et l'environnement.
 - ▶ Les conditions pour l'utilisation sûre et parfaite sont un transport, un stockage, une installation, une mise en service, une commande et une maintenance dans les règles.
 - ▶ Pour l'utilisation, il convient de respecter les données, les conditions d'exploitation et d'utilisation autorisées. Ces indications figurent dans les documents contractuels, le manuel d'utilisation et sur la plaque signalétique.
 - ▶ Utiliser uniquement l'appareil en association avec les appareils et composants étrangers recommandés ou homologués par Bürkert.
 - ▶ Ne pas exposer l'appareil aux influences météorologiques extérieures sans protection.
 - ▶ Protéger l'appareil contre les perturbations électromagnétiques et les rayons ultraviolets.
 - ▶ Ne pas utiliser l'appareil sans certification ATEX / IECEx dans une atmosphère explosible.

2.1 Appareils avec certification ATEX / IECEx



DANGER !

Risque d'explosion si l'appareil n'est pas utilisé de manière conforme dans les zones potentiellement explosives.

- ▶ Respecter les spécifications du certificat de conformité ATEX / IECEx.
- ▶ Respecter les spécifications du supplément ATEX/IECEx pour le type 8098 FLOWave S. Le supplément est disponible sur le site country.burkert.com

Le certificat ATEX / IECEx est seulement valide si l'appareil est utilisé comme décrit dans le supplément ATEX / IECEx.

Si des modifications sont effectuées sans autorisation sur l'appareil, la certification ATEX/IECEx perd sa validité.

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES

Ces consignes de sécurité ne tiennent pas compte des événements et accidents intervenant lors du montage, du fonctionnement et de la maintenance.

L'exploitant est responsable du respect des prescriptions locales de sécurité et de celles se rapportant au personnel.



DANGER !

Risque de blessure dû à une pression élevée et à la sortie de fluide.

- ▶ Couper la pression avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil. Purger ou vider les conduites.
- ▶ Respecter les réglementations relatives à l'utilisation de liquides dangereux.

Risque de blessure dû à un choc électrique.

- ▶ Couper l'alimentation électrique avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil. Protéger d'une remise en marche.
- ▶ Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents et de sécurité.

Risque de brûlures et d'incendie dû à la surface brûlante de l'appareil à des températures de liquide élevées.

- ▶ Utiliser des gants de protection pour saisir l'appareil.
- ▶ Tenir les substances et les fluides facilement inflammables à l'écart de l'appareil.



ATTENTION !

Risque de blessure dû à un appareil lourd.

Un appareil lourd peut tomber lors de son transport ou lors de son montage et provoquer des blessures.

- ▶ Transporter, installer et démonter un appareil lourd avec l'aide d'une deuxième personne.
- ▶ Utiliser des outils adaptés.

Pour prévenir de toute blessure, tenir compte de ce qui suit :

- ▶ Protéger l'appareil d'une mise en marche involontaire.
- ▶ Seul du personnel qualifié doit effectuer des travaux d'installation et de maintenance.
- ▶ Exécuter les travaux d'installation et de maintenance uniquement avec l'outillage approprié.
- ▶ Ne pas entreprendre de modifications sur l'appareil et ne pas l'exposer à des sollicitations mécaniques.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement en parfait état et dans le respect du présent manuel d'utilisation.
- ▶ Respecter les règles générales de la technique.
- ▶ Installer l'appareil conformément à la réglementation en vigueur dans le pays respectif.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil pour la mesure de débit de gaz ou de vapeur.
- ▶ Après interruption du processus, il convient de garantir une remise en marche contrôlée. Respecter l'ordre prescrit :
 1. Appliquer l'alimentation électrique.
 2. Alimenter avec le fluide.
- ▶ Respecter l'utilisation conforme.

REMARQUE !

Éléments ou sous-groupes sujets aux risques électrostatiques.

L'appareil contient des éléments électroniques sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Ces éléments sont affectés par le contact avec des personnes ou des objets ayant une charge électrostatique. Au pire, ils sont immédiatement détruits ou tombent en panne après mise en service.

- ▶ Veuillez respecter les exigences selon EN 61340-5-1 pour minimiser ou éviter la possibilité d'un dommage causé par une soudaine décharge électrostatique.
- ▶ Veuillez également à ne pas toucher d'éléments électroniques lorsqu'ils sont sous tension.

Dommages causés à l'appareil par un fluide inadéquat.

- ▶ Vérifier la compatibilité chimique des matériaux en contact avec le fluide.

4 INDICATIONS GÉNÉRALES

4.1 Adresse

Allemagne

Bürkert SAS
Rue du Giessen
BP 21
F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

International

Les adresses se trouvent aux dernières pages des manuels d'utilisation imprimés.

Egalement sur internet sous :

country.burkert.com

4.2 Garantie légale

La condition pour bénéficier de la garantie légale est l'utilisation conforme de l'appareil dans le respect des conditions d'utilisation spécifiées.

4.3 Informations sur Internet

Vous trouverez les manuels d'utilisation et les fiches techniques concernant le type 8098 sur le site Internet :

country.burkert.com

5 STRUCTURE

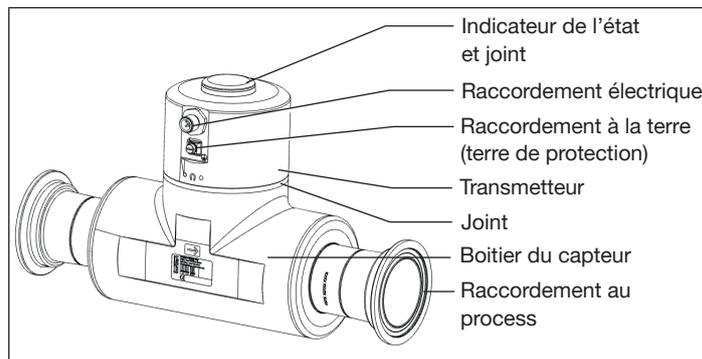


Fig. 1 : Structure

Le débitmètre type 8098 FLOWave S se compose d'un transmetteur type SE91 et d'un capteur de débit type S097.

L'appareil est livré avec une clé magnétique servant à déverrouiller le transmetteur.



Fig. 2 : Clé magnétique de déverrouillage

Variantes du transmetteur

- Sans sorties
- Avec 2 sorties, qui peuvent être configurées en sortie analogique ou numérique

6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1 Conditions d'exploitation

Température ambiante	-10 °C...+70 °C
Humidité de l'air	<85 %, non condensée
Altitude d'utilisation niveau de la mer	Jusqu'à 2000 m au-dessus du
Mode de service	Service continu
Mobilité de l'appareil	Fixe
Utilisation	A l'intérieur et à l'extérieur, avec protection contre les interférences électromagnétiques, les rayons UV et les intempéries
Catégorie d'installation	Catégorie I selon UL/EN 61010-1
Degré de pollution	Degré 2 selon UL/EN 61010-1
Degré de protection selon IEC/EN 60529 selon NEMA250	IP65, IP67 ¹⁾ 4X ¹⁾

1) Lorsque l'appareil est câblé et que l'émetteur est fermé.
Non évalué par l'UL

6.2 Conformité

L'appareil est conforme aux directives UE sur la base de la déclaration de conformité UE.

6.3 Normes et directives

Les normes appliquées justifiant la conformité aux directives UE peuvent être consultées dans le certificat d'essai de modèle type UE et / ou la déclaration de Conformité UE.

6.3.1 Conformité à la directive relative aux équipements sous pression

L'appareil est conforme à l'article 4, paragraphe 1, de la directive des équipements sous pression 2014/68/UE dans les conditions suivantes :

Appareil utilisé sur une conduite (PS = pression maximale admissible in bar ; DN = diamètre nominal de la conduite)

Type de liquide	Conditions
Fluide du groupe 1, article 4 paragraphe 1.c.i	DN ≤25
Fluide du groupe 2, article 4 paragraphe 1.c.i	DN ≤32 ou PS x DN ≤1000 bar
Fluide du groupe 1, article 4 paragraphe 1.c.ii	DN ≤25 ou PS x DN ≤2000 bar
Fluide du groupe 2, article 4 paragraphe 1.c.ii	DN ≤200 ou PS ≤ 10 bar ou PS x DN ≤5000 bar

Tab. 1 : Conformité à la directive relative aux équipements sous pression

6.3.2 Certification UL

Les appareils portant la clé variable PU01 ou PU02 sont des appareils certifiés UL et sont conformes aux normes suivantes :

- UL 61010-1
- CAN/CSA-C22.2 n°61010-1

Identification sur l'appareil	Certification	Clé variable
	UL recognized	PU01
 Measuring Equipment EXXXXXX	UL listed	PU02

Tab. 2 : Certification UL

6.4 Certification EHEDG

- Classe EL I
- Les versions suivantes sont certifiées EHEDG :

Raccordements process	Diamètres
Raccords clamp ²⁾ selon ASME BPE (DIN 32676 série C)	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2,5", 3"
Raccords clamp selon DIN 11864-3 série C	1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"
Raccordements à brides selon DIN 11864-2 série C	1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"

Raccordements process	Diamètres
Raccords clamp ²⁾ selon DIN 32676 série B	DN08, DN15 (sauf variantes avec diamètre des clamp de 34,0 mm) DN25, DN40, DN50, DN65, DN80
Raccords clamp ²⁾ selon DIN 32676 série A	DN10, DN15, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80
Raccords clamp selon DIN 11864-3 série A, DIN 11864-3 série B	DN08, DN15, DN25, DN40, DN50
Raccords clamp ²⁾ selon SMS 3017 /ISO 2852 pour des conduites selon SMS 3008	DN25, DN40, DN50
Raccordements à brides selon DIN 11864-2 série A, DIN 11864-2 série B	DN08, DN15, DN25, DN40, DN50
Raccords filetés ³⁾ selon DIN 11851 série A	DN65, DN80

Tab. 3 : Certification EHEDG

2) La conformité EHEDG est valable uniquement en combinaison avec les joints conformes EHEDG de Combifit International B.V.

3) La conformité EHEDG est valable uniquement en combinaison avec les joints conformes EHEDG de Kieselmann GmbH, Allemagne (joints ASEPTO-STAR K-flex Upgrade) ou Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. (Pays-Bas SKS joints DIN 11851 EHEDG avec joint interne EPDM ou FKM)

6.5 Étiquettes d'identification, étiquettes autocollantes

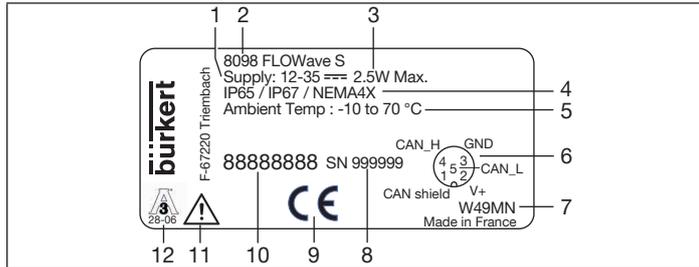


Fig. 3 : Étiquette d'identification du débitmètre (exemple)

1. Tension de service
2. Type
3. Puissance absorbée
4. Degré de protection
5. Température ambiante
6. Affectation des broches du connecteur mâle M12
7. Code de fabrication
8. Numéro de série
9. Marque CE
10. Numéro de commande
11. Avertissement : Avant d'utiliser l'appareil, lire les spécifications techniques décrites dans le manuel d'utilisation.
12. Certification

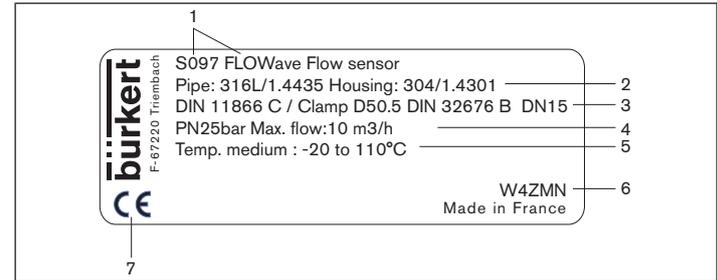


Fig. 4 : Étiquette d'identification du capteur de débit (exemple)

1. Type
2. Matériau du tuyau et matériau du boîtier
3. Norme à laquelle le tube de mesure se conforme, norme à laquelle les raccords clamp se conforment et DN du tube de mesure
4. Pression nominale de l'appareil et débit maximal mesuré
5. Plage de température du liquide
6. Code de fabrication
7. Marque CE

6.6 Étiquettes d'identification au laser

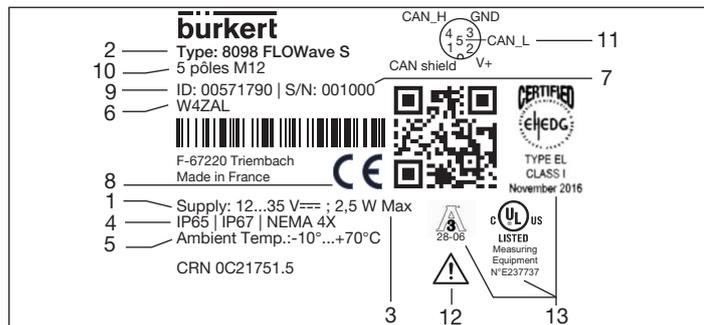


Fig. 5 : Étiquette d'identification du débitmètre 8098 (exemple)

1. Tension de service
2. Type
3. Puissance absorbée
4. Degré de protection
5. Température ambiante
6. Code de fabrication
7. Numéro de série
8. Marque CE
9. Numéro de commande
10. Connecteur mâle
11. Affectation des broches du connecteur mâle M12
12. Avertissement : Avant d'utiliser l'appareil, lire les spécifications techniques décrites dans le manuel d'utilisation.
13. Certification

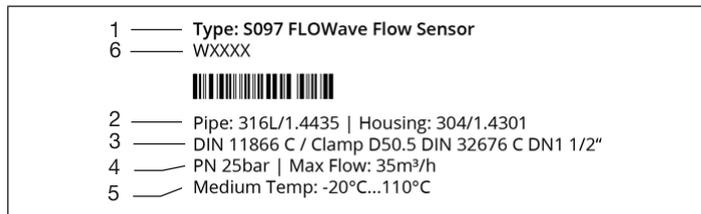


Fig. 6 : Étiquette d'identification du capteur de débit (exemple)

1. Type
2. Matériau du tuyau et matériau du boîtier
3. Norme à laquelle le tube de mesure se conforme, norme à laquelle les raccords clamp se conforment et DN du tube de mesure
4. Pression nominale de l'appareil et débit maximal mesuré
5. Plage de température du liquide
6. Code de fabrication

6.7 Marquage de certification

Les marquages de certification se trouvent soit sur l'étiquette d'identification de l'appareil, soit sur des étiquettes séparées.

6.8 Marquage du Unique Serial Number (USN)

L'USN est marqué sur le côté du capteur. L'USN se compose du numéro de commande et du numéro de série de l'appareil.

6.9 Informations relatives au liquide

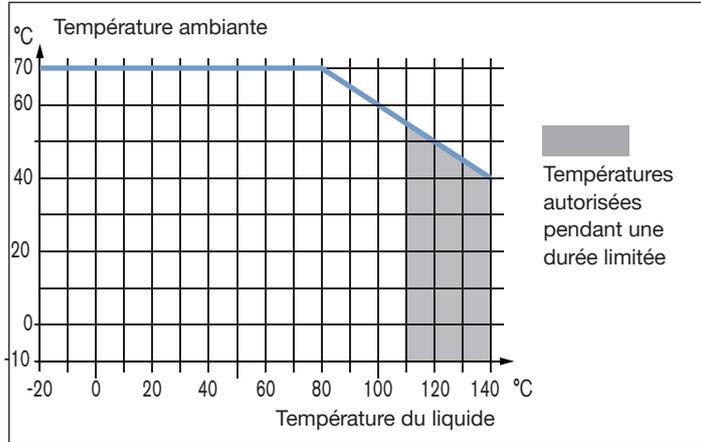


Fig. 7 : Dépendance entre la température du liquide et la température ambiante

Température du liquide -20 °C...+110 °C, avec raccords au process par clamp. Jusqu'à 140 °C pendant max. 60 minutes pour un process de stérilisation. Gradient de température maximal : 10 °C/s. La température maximale du liquide peut être limitée par la température ambiante du fonctionnement. Selon la version de votre appareil, voir [Fig. 7](#)

Type de liquides Liquides non dangereux conformes à l'Article 4, Paragraphe 1 de la Directive 2014/68/EU

Vitesse du son dans le liquide

DN08, 3/8", 1/2" 1000...2000 m/s
 ≥DN15, ≥3/4" 800...2300 m/s

Raccordement au process			
Diamètre	Type	Normes	PN
DN08, DN10, DN15, DN25	clamp	DIN 11864-3 série B DIN 32676 série A DIN 32676 série B	PN25
	brides	DIN 11864-2 série B	
DN15, DN25	clamp	DIN 11864-3 série A	PN25
	brides	DIN 11864-2 série A	PN25
DN25	clamp	SMS 3017 / ISO 2852 pour conduites selon SMS 3008	PN25
3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2"	clamp	ASME BPE (DIN 32676 série C)	PN25
1/2", 3/4", 1", 1 1/2"	clamp	DIN 11864-3 série C	PN25
	brides	DIN 11864-2 série C	PN25

Raccordement au process			
Diamètre	Type	Normes	PN
DN40	clamp	DIN 11864-3 série B DIN 32676 série B	PN16
		DIN 11864-3 série A DIN 32676 série A SMS 3017 / ISO 2852 pour conduites selon SMS 3008	PN25
	brides	DIN 11864-2 série B	PN16
		DIN 11864-2 série A	PN25
DN50	clamp	DIN 11864-3 série A DIN 11864-3 série B DIN 32676 série A DIN 32676 série B SMS 3017 / ISO 2852 pour conduites selon SMS 3008	PN16
	brides	DIN 11864-2 série A DIN 11864-2 série B	PN16
2"	clamp	ASME BPE (DIN 32676 série C) DIN 11864-3 série C	PN16
	brides	DIN 11864-2 série C	PN16
DN65, DN80	clamp	DIN 32676 série A DIN 32676 série B	PN10
	fileté	DIN 11851 série A	PN10
ASME 2 1/2", 3"	clamp	DIN 32676 série C	PN10

Tab. 4 : Pression du liquide en fonction du diamètre de la conduite, du type de raccordement au process et de la norme de raccordement au process

6.10 Informations relatives à la mesure

6.10.1 Débit volumique

Plage de mesure	0...1,7 m ³ /h jusqu'à 0...200 m ³ /h, selon le DN du capteur
Écart de mesure ^{1) 2)} pour un débit volumique compris entre 10 % de la pleine échelle et la pleine échelle	±0,4 % de la valeur mesurée
Écart de mesure ^{1) 2)} pour un débit volumique compris entre 1 % de la pleine échelle et 10 % de la pleine échelle	<±0,08 % de la pleine échelle
Répétabilité ²⁾ pour un débit volumique compris entre 10 % de la pleine échelle et la pleine échelle	±0,2 % de la valeur mesurée
Répétabilité ²⁾ pour un débit volumique compris entre 1 % de la pleine échelle et 10 % de la pleine échelle	±0,04 % de la pleine échelle
Rafraîchissement	réglable (Bürkert Communicator)

Tab. 5 : Mesure de débit

- 1) L'expression « Écart de mesure » correspond au « biais de mesure » tel que défini par la norme JCGM 200:2012.
- 2) Déterminé dans les conditions de référence suivantes : liquide = eau, sans bulles de gaz et sans particules solides ; température de l'eau et température ambiante = 23 °C ±1 °C (73,4 °F ±1,8 °F), réglages de l'appareil avec les valeurs par défaut, rafraîchissement court, tout en maintenant un flux turbulent ou laminaire, distances droites minimales en amont de 40xDN et en aval de 1xDN, dimensions appropriées de la conduite.

6.10.2 Température

Plage de mesure	-20 °C...+140 °C
Écart de mesure ¹⁾ pour des températures jusqu'à 100 °C	±1 °C
Écart de mesure ¹⁾ pour des températures comprises entre 100 °C et 140 °C	±1,5 %
Rafraîchissement	1 s

Tab. 6 : Mesure de la température

1) L'expression « Écart de mesure » correspond au « biais de mesure » tel que défini par la norme JCGM 200:2012.

6.10.3 Facteur de différenciation

Plage de mesure	0,8...1,3
Résolution	0,00001
Répétabilité	±0,5 % de la valeur mesurée
Rafraîchissement	réglable (Bürkert Communicator)

Tab. 7 : Mesure du facteur de différenciation (fonction optionnelle)

6.10.4 Facteur de transmission acoustique

Plage de mesure	10 %...120 %
Résolution	0,01 %
Répétabilité	±2 % de la valeur mesurée
Rafraîchissement	réglable (Bürkert Communicator)

Tab. 8 : Mesure facteur de transmission acoustique (fonction optionnelle)

6.10.5 Masse volumique

Plage de mesure	0,78...1,3 g/cm ³
Écart de mesure	±2 % de la valeur mesurée ¹⁾
Répétabilité	±1 % de la valeur mesurée ¹⁾
Rafraîchissement	réglable (Bürkert Communicator)

Tab. 9 : Mesure de la masse volumique (fonction optionnelle)

1) Déterminé dans les conditions de référence suivantes : liquide exempt de bulles de gaz et de solides ; températures du fluide et ambiante = 23 °C ±1 °C (73,4 °F ±1,8 °F), réglages de l'appareil avec les valeurs par défaut, rafraîchissement court.

6.10.6 Débit massique

Plage de mesure	0...1360 kg/h à 0...260 000 kg/h, en fonction du diamètre nominal du capteur
Écart de mesure ^{1) 2)} pour un débit volumique compris entre 10 % de la pleine échelle et la pleine échelle	± 2,4 % de la valeur mesurée
Écart de mesure ^{1) 2)} pour un débit volumique compris entre 10 % de la pleine échelle et la pleine échelle	± 2,08 % de la pleine échelle
Répétabilité ²⁾ pour un débit compris entre 10 % de la pleine échelle et la pleine échelle	± 1,2 % de la valeur mesurée
Répétabilité ²⁾ pour un débit compris entre 1 % de la pleine échelle et 10 % de la pleine échelle	± 1,04 % de la pleine échelle
Rafraîchissement	réglable (Bürkert Communicator)

Tab. 10 : Mesure du débit massique (fonction optionnelle)

- 1) L'expression « Écart de mesure » correspond au « biais de mesure » tel que défini par la norme JCGM 200:2012.
- 2) Déterminé dans les conditions de référence suivantes : liquide = eau, sans bulles de gaz et sans particules solides ; température de l'eau et température ambiante = 23 °C ± 1 °C (73,4 °F ± 1,8 °F), réglages de l'appareil avec les valeurs par défaut, rafraîchissement court, tout en maintenant un flux turbulent ou laminaire, distances rectilignes minimales en amont de 40 x DN et en aval de 1 x DN, dimensions appropriées de la conduite.

6.11 Caractéristiques électriques

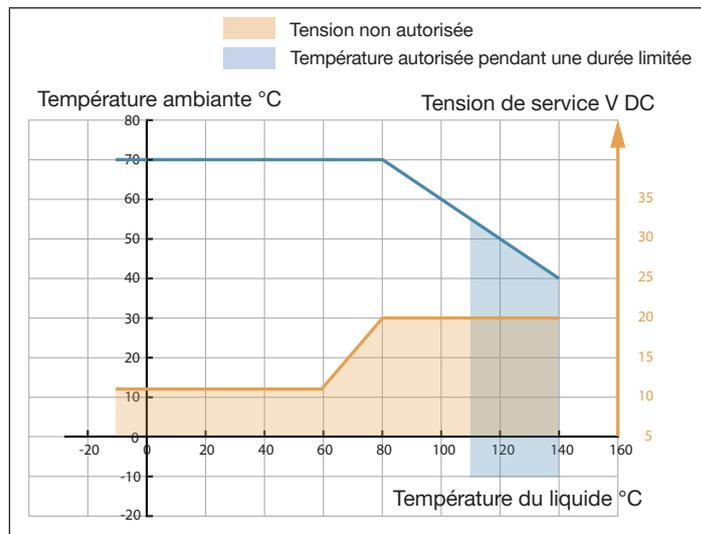


Fig. 8 : Tension d'alimentation minimale en fonction de la température ambiante et de la température du liquide

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Raccordements sans sorties | Connecteur rond M12 x 1, 5 pôles |
| avec sorties | M12 x 1, 8 pôles |
| Tension de service | 12...35 V DC ± 10 % |

la tension d'alimentation minimale dépend de la température du liquide et de la température ambiante de fonctionnement : voir [Fig. 8](#)

Type 8098

Caractéristiques techniques

Circuit très basse tension de sécurité (circuit TBTS)
Limited Power Source (LPS) selon les normes UL/EN
60950-1 ou via un circuit à énergie limitée selon les
normes UL/EN 61010-1

Consommation en courant max. 1 A

Puissance absorbée

sans sorties ≤2,5 W

avec sorties ≤5 W

Inversion de polarité Protégée

Sorties (variante) Configurable en sortie analogique ou
numérique

Sortie analogique

Courant 4...20 mA
3,6 mA ou 22 mA pour indiquer une erreur
Incertitude : ±0,04 mA
Résolution : 0,8 µA
Détection de boucle ouverte (fonction dia-
gnostic du logiciel)
Mode en puits ou en source
Isolation galvanique passive
Protection contre les inversions de polarité
Impédance de boucle maximale 1300 Ω
à 35 V DC, 1000 Ω à 30 V DC, 700 Ω à
24 V DC, 450 Ω à 18 V DC

Sortie numérique

Transistor

Mode NPN ou PNP

Mode : impulsion, on/off, seuil, fréquence (configurable)

0...2000 Hz, 5...35 V DC, max. 700 mA

Isolation galvanique, passive

Information de surcharge (fonction logiciel de dia-
gnostic)

Protection contre les surcharges et les inversions de
polarité

Interface de
communication

Connexion au PC via l'interface USB-büS

(voir chapitre [12 Accessoires](#))

La connexion büS de la variante avec sorties sert
uniquement à la connexion au Bürkert Communicator
pour la configuration et la mise à jour du logiciel de
l'appareil. En raison de l'absence de blindage CAN, la
communication conventionnelle büS/ CANopen n'est
pas recommandée.

Logiciel de
communication

Bürkert Communicator

6.12 Caractéristiques mécaniques

Dimensions et poids de l'appareil voir la fiche technique

Matériaux

Boîtier¹⁾ du transmetteur Acier inoxydable 304 /
1.4301, finition surface exté-
rieure Ra <1,6 µm

Boîtier du capteur Acier inoxydable 304 /
1.4301, finition surface exté-
rieure Ra <1,6 µm
Acier inoxydable 316L /
1.4435, finition surface exté-
rieure Ra <1,6 µm

Connecteur mâle
M12 à 5 broches
connecteur Acier inoxydable

Bouchons à visser Acier inoxydable

Joint
Capteur/Transmetteur Silicone
Transmetteur/indicateur
de l'état EPDM

Étiquette d'identification
(autocollante) Polyester

Tube de mesure du capteur²⁾ Acier inoxydable 316L/
DIN 1.4435³⁾

Raccordements de conduite²⁾ Acier inoxydable 316L/
DIN 1.4435³⁾

Finition de surface selon ISO 4288

Tube de mesure	
surface intérieure	Ra <0,8 µm (30 µpouce) ou Ra <0,4 µm (15 µpouce) électropoli
surface extérieure	Ra <1,6 µm ⁴⁾
Boîtier du capteur	Ra <1,6 µm ⁴⁾

1) *En raison du procédé de fabrication, le boîtier peut présenter des marques d'usinage. Ces marques n'entravent pas le fonctionnement de l'appareil et ne sont pas un défaut de fabrication.*

2) *Au contact du liquide*

3) *à faible taux de ferrite delta*

4) *Hors soudures*

7 MONTAGE

7.1 Consignes de sécurité



DANGER !

Risque de blessures dû à la présence de haute pression dans l'installation/l'appareil.

- ▶ Avant de travailler sur l'installation ou l'appareil, couper la pression et purger/vider les conduites.
- ▶ Respecter les réglementations relatives à l'utilisation de liquides dangereux.

Risque de blessure dû à un choc électrique.

- ▶ Couper l'alimentation électrique avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil. Protéger d'une remise en marche.
- ▶ Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents et de sécurité.

Risque de brûlures et d'incendie dû à la surface brûlante de l'appareil.

- ▶ Utiliser des gants de protection pour saisir l'appareil.
- ▶ Tenir les substances et les fluides facilement inflammables à l'écart de l'appareil.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à un montage non conforme.

- ▶ Le montage doit être effectué uniquement par un personnel qualifié et habilité disposant de l'outillage approprié.

Risque de blessures dû à la mise en marche involontaire de l'installation et le redémarrage non contrôlé.

- ▶ Empêchez tout actionnement involontaire de l'installation.
- ▶ Garantir un redémarrage contrôlé après le montage.



ATTENTION !

Risque de blessure dû à un appareil lourd.

Un appareil lourd peut tomber lors de son transport ou lors de son montage et provoquer des blessures.

- ▶ Transporter, installer et démonter un appareil lourd avec l'aide d'une deuxième personne.
- ▶ Utiliser des outils adaptés.

7.2 Travaux préparatoires

Avant d'installer l'appareil sur la conduite, vous pouvez modifier la position du transmetteur sur le capteur.

7.2.1 Modifier la position du transmetteur sur le capteur

Le transmetteur type SE91 peut avoir quatre positions sur le capteur de débit type S097.

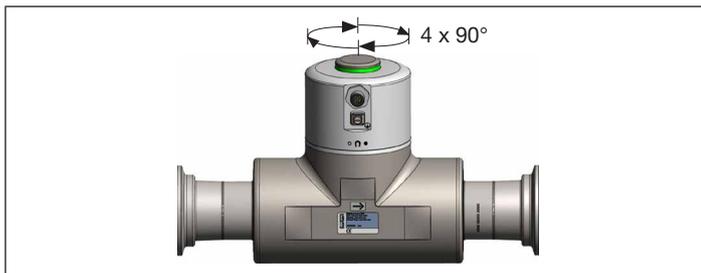
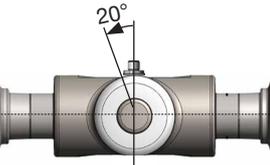
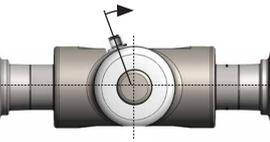


Fig. 9 : Positions du transmetteur SE91

Changer la position :

 <p>Transmetteur est verrouillé</p>  <p>Le transmetteur est déverrouillé</p>  <p>Clé magnétique</p>	<p>Pour des raisons de sécurité et pour être conforme à la norme UL 61010-1, le transmetteur et le boîtier de capteur sont verrouillés.</p> <p>→ Placer la clé magnétique sur le repère  associé au transmetteur.</p> <p>→ Lorsque la clé magnétique se trouve sur le repère  tourner le transmetteur avec la main, de la position verrouillée à la position déverrouillée.</p>
 <p>20°</p>	<p>→ Tenir le capteur de débit d'une main et de l'autre, tourner le transmetteur d'environ 20 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.</p> <p>→  Soulever délicatement le transmetteur car ce dernier est relié au capteur de débit par un câble.</p>
	<p>→ Si le joint est endommagé, le remplacer. Appliquer une couche de graisse à savon de lithium sur le joint neuf avant de le poser.</p> <p>→ Si le joint est sorti de la rainure, le replacer à l'intérieur de la rainure.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> → Tourner le transmetteur dans la position souhaitée. → ⚠ S'assurer que le câble reste à l'intérieur du transmetteur.
	<ul style="list-style-type: none"> → Tourner le transmetteur d'environ 20 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. → Placer le transmetteur sur le capteur de débit.
	<ul style="list-style-type: none"> → Visser le transmetteur dans le sens horaire sur le capteur de débit jusqu'à ce que le transmetteur soit parallèle ou perpendiculaire à l'axe de la conduite.

7.3 Recommandations pour l'installation dans la conduite

- Protéger l'appareil contre les perturbations électromagnétiques, les rayons ultraviolets et, lorsqu'il est installé à l'extérieur, contre les effets des conditions climatiques.
- S'assurer que le DN du tube de mesure est adapté à la vitesse d'écoulement : se référer à la fiche technique de l'appareil, disponible sur country.burkert.com.

- Choisir un emplacement laissant suffisamment d'espace pour placer la clé magnétique sur le symbole situé à l'arrière de l'appareil.
- Pour les appareils lourds ou les longues conduites, il faut soutenir le boîtier et les conduites.
- Transporter et installer un appareil lourd avec l'aide d'une deuxième personne et d'outils appropriés.
- Si la température du liquide est soumise à des fluctuations, assurez-vous que l'appareil peut se dilater.
- Installer l'appareil en amont d'une vanne ou d'un équipement qui modifie le diamètre ou le sens de la conduite.

Dans des conditions de référence, c'est-à-dire le liquide de mesure = eau exempte de bulles de gaz et de solides, température ambiante et de l'eau = 23 °C ±1 °C (73,4 °F ±1,8 F), rafraîchissement court, tout en maintenant un flux turbulent ou laminaire, distances droites minimales en amont de 40xDN et en aval de 1xDN, dimensions appropriées de la conduite. L'écart par rapport aux conditions de référence peut être ajusté grâce à l'utilisation d'un facteur de correction K intégré ou d'une procédure d'apprentissage.

- L'appareil peut être installé dans des conduites horizontales, obliques ou verticales. Mais une installation sur une tuyauterie verticale est préférable pour éviter les bulles d'air ou de gaz à l'intérieur de la zone de mesure.
- Pour un fonctionnement correct, toujours s'assurer que le tube de mesure est entièrement rempli.
- Pour assurer une auto-vidange correcte et pour se conformer aux exigences des organisations 3A et EHEDG, installer l'appareil dans un tuyau avec un angle minimum par rapport à l'horizontale. Voir [Tab. 11](#).

Raccordement au process		Angle par rapport à l'horizontal
Type	Normes	
clamp	DIN 32676 série A DIN 11864-3 série A SMS 3017 / ISO 2852 pour conduites selon SMS 3008	DN15 à DN50 : minimum 5°
		DN8 et DN65 à DN100: minimum 3°
brides	DIN 11864-2 série A	DN15 à DN50: minimum 5°
		DN8 et DN65 à DN100: minimum 3°
clamp	ASME BPE (DIN 32676 série C) DIN 32676 série B DIN 11864-3 série B DIN 11864-3 série C	minimum 3°
brides	DIN 11864-2 série B DIN 11864-2 série C	minimum 3°
fileté	DIN 11851 série A	minimum 3°

Tab. 11 : Angle minimum par rapport à l'horizontal pour une vidange automatique correcte

→ Si la conduite est équipée d'une isolation thermique, ne pas isoler thermiquement le tube de mesure de l'appareil pour s'assurer que la température dans l'appareil reste inférieure à 70°. Voir Fig. 10 et, pour la tension d'alimentation minimale, voir Fig. 15.

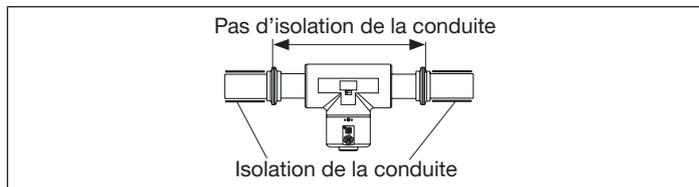


Fig. 10 : Isolation thermique de la conduite

→ Pour s'assurer que la température interne du transmetteur ne dépasse pas la valeur maximale autorisée, installer l'appareil comme recommandé dans la Fig. 11.

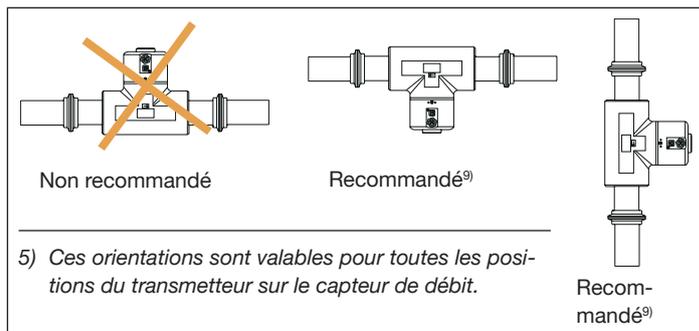


Fig. 11 : Orientation d'un appareil pour éviter les effets des températures élevées du liquide

7.4 Installer l'appareil sur la conduite

7.4.1 Installer un appareil avec raccords clamp

Pour la conformité EHEDG et les raccords clamp selon ASME BPE (DIN 32676 série C), DIN 32676 série A, DIN 32676 série B ou SMS 3017 / ISO 2852 pour conduites selon SMS 3008 :

- N'utiliser que des joints conformes à l'EHEDG de Combifit International B.V. (voir également «Prise de position de l'EHEDG» sur le site Internet de l'EHEDG).

Les raccords clamp selon DIN 11864-3 séries A, B et C sont des raccords hygiéniques.

- Utiliser n'importe quels joints adaptés au process.

Installation :

- S'assurer que les joints sont en bon état.
- Placer des joints adaptés au processus (température, type de liquide) dans les rainures des connexions à agrafe.
- Fixer les raccords clamp à la conduite à l'aide de bagues clamp. S'assurer que le serrage de la bague clamp ne crée pas de renflements au niveau du joint.

7.4.2 Installer un appareil avec raccordements à brides

Les raccordements à brides selon DIN 11864-2 séries A, B et C sont des raccordements hygiéniques.

- Utiliser n'importe quels joints adaptés au process.

Installation :

- S'assurer que les joints sont en bon état.
- Placer des joints adaptés au processus (température, type de liquide) dans les connexions à bride.
- Utiliser des écrous conformes à la norme des brides et adaptés au process.
- Pour fixer le raccord à la conduite, serrer les écrous au couple de vissage indiqué dans la norme des brides.

7.4.3 Installer un appareil avec des raccords filetés selon DIN 11851 série A.

Pièces de raccordement requises selon DIN 11851 et DN correspondant :

- 2 douille à souder
- 2 joints
- 2 écrous

Pour la conformité EHEDG et les raccords filetés selon DIN 11851 série A pour les conduites selon DIN 11850 :

- N'utiliser que des joints conformes à l'EHEDG : Joints de mise à niveau ASEPTO-STAR K-flex de Kieselmann GmbH, Allemagne ou jeu de joints S.K.S. DIN 11851 EHEDG avec joints intérieurs en EPDM ou FKM de Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V., Pays-Bas

Installation :

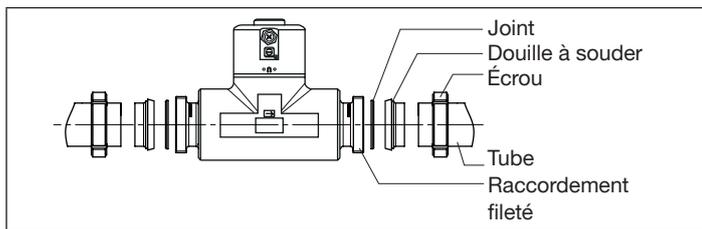


Fig. 12 : Installation avec raccords filetés

- S'assurer que les joints sont en bon état.
- Glisser les écrous sur les conduites et souder les douille à souder aux conduites.
- Placer des joints adaptés au processus (température, type de liquide) entre la connexion filetée et le revêtement de soudure.
- Utiliser les écrous pour fixer les douilles à souder aux raccords filetés. Lors du serrage des écrous, veiller à ce qu'aucun renflement ne se forme sur les joints.

8 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

8.1 Consignes de sécurité



DANGER !

Risque de blessures dû à la présence de haute pression dans l'installation/l'appareil.

- ▶ Avant de travailler sur l'installation ou l'appareil, couper la pression et purge/vider les conduites.
- ▶ Respecter les réglementations relatives à l'utilisation de liquides dangereux.

Risque de blessure dû à un choc électrique.

- ▶ Couper l'alimentation électrique avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil. Protéger d'une remise en marche.
- ▶ Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents et de sécurité.

Risque de brûlures et d'incendie dû à la surface brûlante de l'appareil.

- ▶ Utiliser des gants de protection pour saisir l'appareil.
- ▶ Tenir les substances et les fluides facilement inflammables à l'écart de l'appareil.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à un montage non conforme.

- ▶ Le montage doit être effectué uniquement par un personnel qualifié et habilité disposant de l'outillage approprié.

Risque de blessures dû à la mise en marche involontaire de l'installation et le redémarrage non contrôlé.

- ▶ Empêchez tout actionnement involontaire de l'installation.
- ▶ Garantissez un redémarrage contrôlé après le montage.

! ATTENTION !

Risque de blessure dû à un appareil lourd.

Un appareil lourd peut tomber lors de son transport ou lors de son montage et provoquer des blessures.

- ▶ Transporter, installer et démonter un appareil lourd avec l'aide d'une deuxième personne.
- ▶ Utiliser des outils adaptés.

8.2 Conditions pour l'installation électrique

! AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à un montage non conforme.

- ▶ Placer le disjoncteur ou le commutateur à un endroit facilement accessible.
- ▶ Signaler le disjoncteur ou le commutateur comme l'élément de coupure de l'alimentation électrique de l'appareil.
- ▶ Installer des dispositifs de protection contre les surcharges, adaptés à l'installation électrique.
- ▶ Respecter la norme NF C 15-100 / CEI 60364.

- Utiliser une alimentation électrique de bonne qualité, filtrée et régulée.
- Ne pas installer les câbles à proximité de câbles à haute tension ou à haute fréquence ; si cela ne peut pas être évité, observer une distance minimale de 30 cm.



Selon UL/EN 6101010-1 :

- Isoler tous les appareils raccordés au débitmètre type 8098 du réseau électrique.
- Tous les circuits raccordés au débitmètre type 8098 doivent être des circuits d'énergie limités.

8.3 Documentation supplémentaire

De plus amples informations sur büS figurent dans le guide de câblage pour büS/EDIP sur country.burkert.com sous le type.

De plus amples informations sur CANopen, qui se rapportent à l'appareil, figurent dans le manuel d'utilisation « CANopen Network Configuration » sur country.burkert.com.

8.4 Connecter l'appareil

Affectation des broches de la variante sans sorties :

Raccordement à la tension d'alimentation ou à la tension d'alimentation et à la communication :



Fig. 13 : Affectation des broches du connecteur mâle M12 à 5 broches
Câble voir accessoires.

Affectation des broches de la variante avec sorties :

Raccordement à la tension d'alimentation, à la communication et aux sorties :



Fig. 14 : Affectation des broches du connecteur mâle M12 à 8 broches





La connexion bûS de la variante avec sorties est uniquement destinée à la connexion au Bürkert Communicator pour la configuration et la mise à jour du logiciel de l'appareil. En raison de l'absence de blindage CAN, la communication conventionnelle bûS/ CANopen n'est pas recommandée.

Câble voir accessoires.

REMARQUE !

Risque de court-circuit si la sortie 1 est mal configurée.

- ▶ Avant de connecter la sortie 1, configurer la sortie avec le Bürkert Communicator comme une sortie analogique ou numérique. (Tenir compte des remarques dans le manuel d'utilisation, chapitre 17.2).

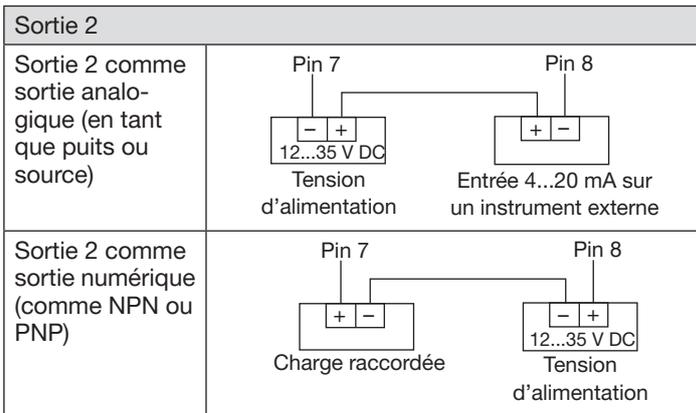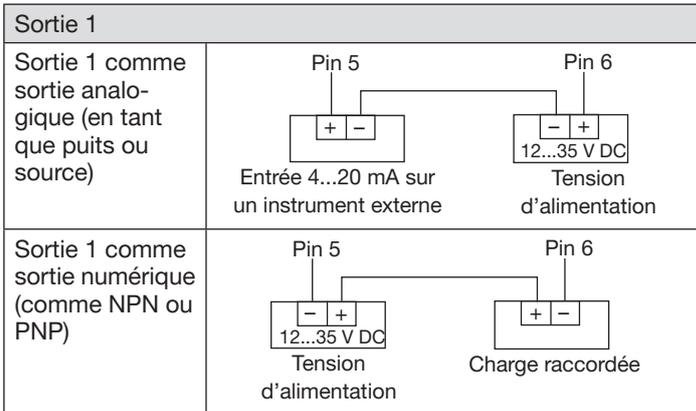

Connecter l'appareil :

- Utiliser un câble de raccordement prémonté.
- Raccorder la prise femelle M12 à l'appareil et serrer (max. 0,6 Nm).
- Respecter la tension d'alimentation minimale, voir Fig. 15.
- Raccorder la terre de protection (voir chapitre 8.5).
- Si l'appareil est connecté à un réseau bûS ou à un réseau CANopen et à une extrémité du réseau bûS ou du réseau CANopen, installer une ou deux résistances terminales de 120 Ω dans la conduite ou activer la résistance terminale interne de l'appareil avec un logiciel : voir le chapitre « Activer la résistance terminale interne de l'appareil » dans le manuel d'utilisation. La ligne bûS ou CANopen doit être adaptée pour atteindre 60 Ω .

La tension minimale à fournir dépend de la température du liquide et de la température ambiante de fonctionnement.

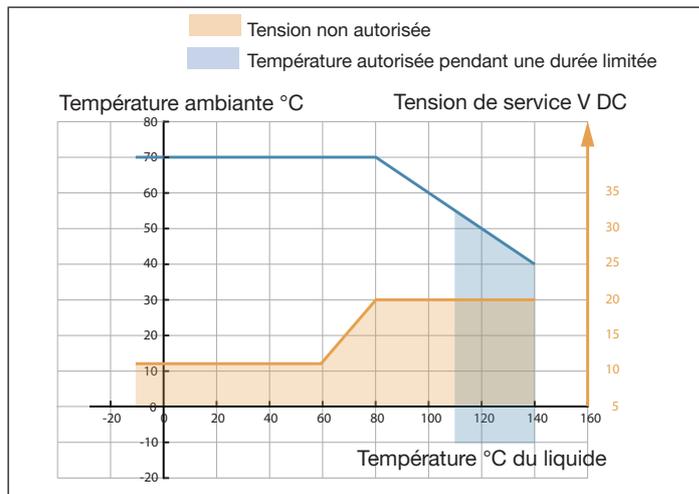


Fig. 15 : Tension d'alimentation minimale en fonction de la température ambiante et de la température du liquide

8.5 Brancher la terre de protection

Pour le bon fonctionnement de l'appareil, raccorder le fil jaune/vert à la borne de terre à l'extérieur du boîtier du transmetteur comme suit :

- Utiliser une cosse de câble annulaire pour M4.
- Raccorder le conducteur de protection à la terre à l'aide d'une cosse de câble annelée.
- Serrer la vis M4 avec un couple de 1,8...2 Nm (1,3...1,4 ft-lbf).

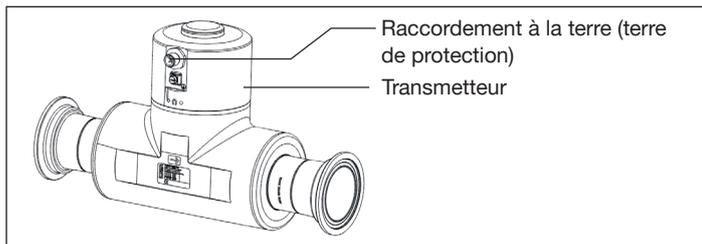


Fig. 16 : Raccordement à la terre

9 MISE EN SERVICE

9.1 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à un montage non conforme.

Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures et endommager l'appareil et son environnement.

- ▶ Avant la mise en service, il faut s'assurer que le contenu des manuels d'utilisation est connu et parfaitement compris par les opérateurs.
- ▶ Respectez les consignes de sécurité et l'utilisation conforme.
- ▶ L'appareil/l'installation doit être mis(e) en service uniquement par un personnel suffisamment formé.

9.2 Régler l'appareil avec Bürkert Communicator

Il est possible d'exécuter tous les réglages avec Bürkert Communicator.



Connecter l'appareil būs avec Bürkert Communicator

9.2.1 Les réglages avec Bürkert Communicator figurent dans le manuel d'utilisation.

Composants nécessaires (voir chapitre [12 Accessoires](#)) :

- Logiciel de communication : Bürkert Communicator pour PC
- Interface USB-būs
- Câble adaptateur būs

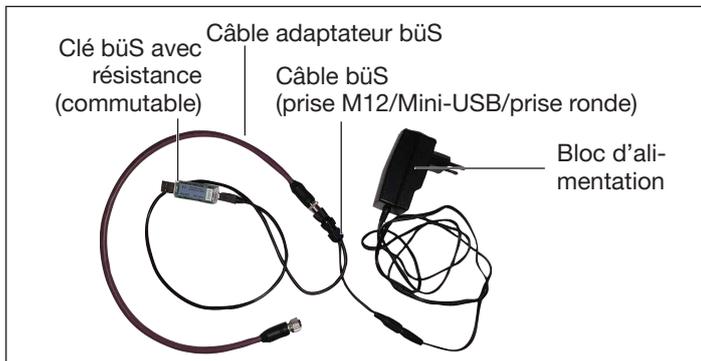


Fig. 17 : Interface USB-būs et câble adaptateur būs

- Établir la connexion au PC avec l'interface USB-būs et le câble adaptateur būs.
- Démarrer Bürkert Communicator.
- Effectuer les réglages.

9.3 būs

9.3.1 Informations, būs

būs est un bus de système développé par Bürkert, dont le protocole de communication est basé sur CANopen.

9.3.2 Configuration du bus de terrain

Les fichiers de mise en service nécessaires ainsi que la description des objets sont disponibles sur Internet.



Téléchargement à partir de :
country.burkert.com / Type 8098 / Software

10 ÉLÉMENTS D’AFFICHAGE

10.1 Indicateur de l'état

Par défaut, l'indicateur de l'état indique :

- Signaux d'état de diagnostic selon la recommandation NAMUR NE 107 (rouge, orange, jaune et bleu)
- Statut de diagnostic actif ou inactif
- Identification dans le réseau būs

Pour l'affichage de l'état de l'appareil et la position de vanne, l'utilisateur peut régler le mode LED suivant :

- Mode NAMUR (réglage usine)
- Couleur fixe
- LED éteinte

Le mode LED et les couleurs de la position de la vanne peuvent être réglés avec le Bürkert Communicator.



La description pour régler le mode LED figure dans le manuel d'utilisation, au chapitre « Modifier le mode de fonctionnement de l'indicateur de l'état ou éteindre l'indicateur de l'état ».

10.2 Mode NAMUR

Les éléments d'affichage changent la couleur conformément à NAMUR NE 107.

En présence de plusieurs états simultanés, l'état présentant le plus haut degré de priorité s'affiche. La priorité s'oriente sur la sévérité de l'écart par rapport fonctionnement de régulation normal (indicateur de l'état rouge = défaillance = plus haute priorité).

Affichage des états suivant NE 107, numéro 2006-06-12			
Couleur	Code couleur	État	Description
Rouge	5	Défaillance, erreur ou dysfonctionnement	Une panne de fonctionnement dans l'appareil ou à sa périphérie rend le fonctionnement en mode normal impossible.
Orange	4	Vérification du fonctionnement	Travaux sur l'appareil, le fonctionnement en mode normal est par conséquent momentanément impossible.
Jaune	3	Hors spécification	Les conditions ambiantes ou de process pour l'appareil se trouvent en dehors des plages autorisées.
Bleu	2	Maintenance requise	L'appareil est en mode normal, cependant une fonction est temporairement restreinte. → Effectuer la maintenance de l'appareil
Vert	1	Diagnostic actif	Appareil en mode de fonctionnement sans erreur. Les changements de statut sont indiqués par des couleurs. Les messages sont transmis via un éventuel bus de terrain connecté.

Affichage des états suivant NE 107, numéro 2006-06-12			
Couleur	Code couleur	État	Description
Blanc	0	Diagnostic inactif	L'appareil est allumé. Les modifications d'état ne sont pas signalées. Les messages ne sont ni stockés dans une liste ni transmis sur un bus de terrain raccordé.

Tab. 12 : Description de la couleur

État	État	Description
Fixe	Appareil en fonctionnement	Fonctionnement normal de l'appareil.
Clignote rapidement	Identification	Sert à l'identification de l'appareil sur le réseau bÜS. L'appareil a été sélectionné à l'aide du logiciel « Bürkert Communicator ».

Tab. 13 : Description de l'état

11 MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

11.1 Consignes de sécurité



DANGER !

Risque de blessures dû à la présence de haute pression dans l'installation/l'appareil.

- ▶ Avant de travailler sur l'installation ou l'appareil, couper la pression et purger/vider les conduites.
- ▶ Respecter les réglementations relatives à l'utilisation de liquides dangereux.

Risque de blessure dû à un choc électrique.

- ▶ Couper l'alimentation électrique avant d'intervenir dans l'installation ou l'appareil. Protéger d'une remise en marche.
- ▶ Respecter les réglementations en vigueur pour les appareils électriques en matière de prévention des accidents et de sécurité.

Risque de brûlures et d'incendie dû à la surface brûlante de l'appareil.

- ▶ Utiliser des gants de protection pour saisir l'appareil.
- ▶ Tenir les substances et les fluides facilement inflammables à l'écart de l'appareil.



AVERTISSEMENT !

Risque de blessures dû à une maintenance non conforme.

- ▶ La maintenance doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié et habilité disposant de l'outillage approprié.

Risque de blessures dû à la mise en marche involontaire de l'installation et le redémarrage non contrôlé.

- ▶ Empêchez tout actionnement involontaire de l'installation.
- ▶ Garantisiez un redémarrage contrôlé après le montage.



ATTENTION !

Risque de blessure dû à un appareil lourd.

Un appareil lourd peut tomber lors de son transport ou lors de son montage et provoquer des blessures.

- ▶ Transporter, installer et démonter un appareil lourd avec l'aide d'une deuxième personne.
- ▶ Utiliser des outils adaptés.

11.2 Informations pour le renvoi de l'appareil au fabricant

- Pour renvoyer l'appareil pour étalonnage ou autre intervention de service après-vente, utiliser l'emballage d'origine.
- Renvoyer l'appareil à l'agence commerciale Bürkert locale. Les adresses des filiales internationales sont disponibles sur le site Internet : country.burkert.com

11.3 Nettoyage des surfaces externes de l'appareil



- Toujours nettoyer l'appareil avec un détergent compatible avec les matériaux composant l'appareil.

Les surfaces externes de l'appareil peuvent être nettoyées avec un chiffon légèrement imbibé d'eau ou d'un détergent compatible avec les matériaux qui composent l'appareil.

Votre fournisseur Bürkert reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

11.4 Nettoyage en place (CIP) de l'appareil

Le tube de mesure de l'appareil peut être soumis à un nettoyage en place dans toutes les applications dans lesquelles l'appareil est utilisé.

- Procéder au nettoyage en place selon les intervalles appropriés pour éviter les dysfonctionnements ou les contaminations.

REMARQUE !

L'appareil et les joints utilisés au niveau des raccordements au process peuvent être endommagés par les produits de nettoyage ou de désinfection.

- ▶ Utiliser des produits de nettoyage ou de désinfection dont la concentration est compatible avec le matériau qui compose le tube de mesure.
- ▶ Vérifier la compatibilité chimique des produits de nettoyage ou de désinfection avec les matériaux des joints utilisés au niveau des raccordements au process.
- ▶ Pour de plus amples informations sur la compatibilité chimique et les températures de nettoyage, contactez votre revendeur Bürkert compétent.
- ▶ Respecter la procédure de nettoyage en place adaptée à l'application.

Procédure de nettoyage en place de l'appareil :

- Rincer le tube de mesure avec de l'eau de la meilleure qualité disponible dans l'usine (idéalement, de l'eau pour injection ou de l'eau purifiée), dans les conditions suivantes :
 - à une température comprise entre 50 °C et 75 °C,

- à une vitesse d'écoulement comprise entre 1,5 m/s et 2,1 m/s
- pendant la durée définie par la procédure de CIP en vigueur.
- Préparer un ou deux produits de nettoyage dans les concentrations et avec les propriétés chimiques qui ont prouvé leur efficacité sur les résidus à éliminer. S'assurer que la concentration du produit de nettoyage n'endommage pas l'acier inoxydable 316L.
- Laisser le produit de nettoyage circuler dans le tube de mesure dans les conditions suivantes :
 - à une température comprise entre 50 °C et 75 °C,
 - à une vitesse d'écoulement comprise entre 1,5 m/s et 2,1 m/s
 - pendant la durée définie par la procédure de CIP en vigueur.
- Rincer le tube de mesure avec de l'eau de la meilleure qualité disponible dans l'usine (idéalement, de l'eau pour injection ou de l'eau purifiée), dans les mêmes conditions que pour le premier rinçage.
- Si nécessaire, faire circuler un deuxième produit de nettoyage dans le tube de mesure, dans les mêmes conditions que le premier, afin de neutraliser d'éventuels résidus alcalins.
- Effectuer un rinçage final du tube de mesure, dans les mêmes conditions que les deux premiers rinçages. Surveiller la valeur de conductivité du rinçage final pour s'assurer que tous les produits de nettoyage ont été éliminés.
- Souffler de l'air dans le tube de mesure pour éliminer l'humidité et assurer le maintien d'une bonne couche passive.
- Si nécessaire, effectuer un détartrage en faisant circuler dans le tube de mesure une solution composée d'eau, d'acide nitrique HNO₃ [15...20 %] et d'acide fluorhydrique HF [2...5 %] à une température comprise entre 20 °C et 60 °C pendant 5...30 minutes.

- Après un détartrage, ou pour éviter tout effet corrosif après une ou plusieurs procédures CIP (selon l'application), effectuer une passivation en faisant circuler dans le tube de mesure une solution composée d'eau et d'acide nitrique HNO_3 [3...5 %] à une température comprise entre 70 °C et 80 °C pendant la même durée que pour la procédure CIP. Rincer ensuite le tube de mesure avec de l'eau de la meilleure qualité disponible dans l'usine (idéalement, de l'eau pour injection ou de l'eau purifiée), dans les mêmes conditions que pour les autres rinçages.
- Souffler de l'air dans le tube de mesure pour éliminer l'humidité et assurer la formation d'une couche passive uniforme.

11.5 Stérilisation en place (SIP) de l'appareil


Le tube de mesure de l'appareil peut être soumis à une stérilisation en place dans toutes les applications dans lesquelles l'appareil est utilisé.

- Appliquer la procédure de stérilisation sur place au moyen de vapeur saturée sèche à une température comprise entre 121 °C et 140 °C pendant 1 heure maximum.

11.6 Dépannage

Par défaut, l'indicateur d'état affiche les signaux d'état de diagnostic conformément à la recommandation NAMUR NE 107 (rouge, orange, jaune et bleu). Pour la description, voir le chapitre [10.2 Mode NAMUR](#)

12 ACCESSOIRES

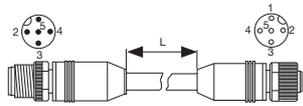Désignation	N° de commande
Clé de déverrouillage magnétique	690309
Connecteur M12 femelle droite à 5 broches, avec bague de verrouillage filetée en plastique, à câbler	917116
Connecteur M12 femelle droite à 8 broches et brins avec embouts, longueur de câble 2 m	919061
Adaptateur büS : connecteur M12 femelle droit à 8 broches et connecteur M12 mâle droit à 5 broches, longueur de câble 0,5 m	773286
Logiciel de communication Bürkert Communicator	Informations sur country.burkert.com
 Interface USB-büS	772426
	
Rallonge büS (M12), longueur 1 m	772404
Rallonge büS (M12), longueur 3 m	772405
Rallonge büS (M12), longueur 5 m	772406
Rallonge büS (M12), longueur 10 m	772407

Tab. 14 : Accessoires

12.1 Logiciel de communication

Le programme de commande PC « Communicator » est conçu pour la communication avec les appareils de la famille des positionneurs de la société Bürkert.



Vous trouverez une description détaillée et une liste précise des opérations lors de l'installation et de la commande du logiciel dans la documentation correspondante.

Télécharger le logiciel sur : country.burkert.com

13 TRANSPORT, STOCKAGE, ÉLIMINATION



ATTENTION !

Risque de blessure dû à un appareil lourd.

Un appareil lourd peut tomber lors de son transport ou lors de son montage et provoquer des blessures.

- ▶ Transporter, installer et démonter un appareil lourd avec l'aide d'une deuxième personne.
- ▶ Utiliser des outils adaptés.

REMARQUE !

Dommages pendant le transport dus à une protection insuffisante des appareils.

- ▶ Transporter l'appareil à l'abri de l'humidité et des impuretés et dans un emballage résistant aux chocs.
- ▶ Respecter la température de stockage admissible.

REMARQUE !

Un stockage incorrect peut endommager l'appareil.

- ▶ Stocker l'appareil au sec et à l'abri des poussières.
- ▶ Température de stockage : -20 °C...+70 °C

REMARQUE !

Dommages sur l'environnement causés par des pièces d'appareil contaminées par des fluides.

- ▶ Éliminer l'appareil et l'emballage dans le respect de l'environnement.
- ▶ Respecter les prescriptions en matière d'élimination des déchets et de protection de l'environnement en vigueur.



Respecter la réglementation nationale relative à l'élimination des déchets.

14 ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

REMARQUE !

Dommages occasionnés à l'environnement en raison de pièces contaminées par des liquides.

- ▶ Éliminer l'appareil et l'emballage dans le respect de l'environnement.
- ▶ Respecter les prescriptions en vigueur en matière d'élimination des déchets.

www.burkert.com